

应对湟水河水质恶化及省市暗访督查整改任务销号情况公示表

| | |
|-------------------|---|
| 整改任务概述 | 互助县第一污水处理厂一期无中控系统，二期中控系统不完善。二期好氧段推流不佳，活性污泥浓度较低，二沉池刮渣效果较差，部分浮泥渣未及时清理。粗细格栅间和脱泥车间等均无除臭设施。接触消毒池绿藻和浮泥较多。运维管理不到位。 |
| 整改责任单位 | 互助县人民政府 |
| 整改目标 | 增设一期中控系统、完善二期中控系统及好氧段推流，提高活性污泥浓度，及时清理二沉池泥渣和接触消毒池绿藻和浮泥，加强监督管理，确保污水处理厂正常运行。 |
| 整改措施及成效 | 1.加大资金投入，增设中控系统，实现中控全方位覆盖； 2.严格按照《城镇生活污水处理厂运行监督管理技术规范》要求，全面排查整改，对不符合技术规范和处理效果不佳的设施设备及时更新更换； 3.在粗细格栅间和脱泥车间加装除臭设备，及时清理沉淀池、接触消毒池等处理设备中的浮泥、绿藻； 4.健全规章制度，加大内部管理和操作人员培训力度，逐步实现标准化、专业化、精细化管理，切实提高污水处理设施运行水平，确保正常运行。 |
| 整改时间 | 第 1、2、3 项 2023 年 12 月 31 日前完成，第 4 项立行立改 |
| 社会监督联系人及电话 | 0972—8322475 |

应对湟水河水质恶化及省市暗访督查整改任务销号情况公示表

| | |
|------------|--|
| 整改任务概述 | 互助县第一污水处理厂进口 BOD 浓度低，平均仅为 50—60mg/L。进口污染源在线监测设备不完善，总磷和总氮设备缺失。出口等比例采样器与数采仪间信号数据传输异常，从 2022 年 11 月 3 日之后无超标留样记录，自 2023 年 1 月 21 日起总氮小时值超标，但等比例采样器未留样。氨氮标液核查量程与设备量程不符，在测因子设备显示浓度与实际标液浓度不符。运维管理不到位，采样管未清洗、与巡检记录不符。试剂瓶使用不规范，管路管线标识不完整。 |
| 整改责任单位 | 互助县人民政府 |
| 整改目标 | 通过实施雨污分流管网改造项目，解决雨污合流问题，提高污水收集率。通过政府采购方式更换在线监测设备，确保设备联动。加强日常监管，定期排查各类设备仪器，建立排查台账，确保污水处理厂稳定运行。 |
| 整改措施及成效 | <ol style="list-style-type: none">1.加大对污水管网的巡查巡检力度，及时排查污水处理厂配套管网，加大县城雨污分流管网改造，逐步解决雨污合流问题，提高污水收集率；2.根据水污染源在线监测系统运行技术规范要求更换进口在线监测设备，安装进水口总磷、总氮等在线监测设备，确保设备联动；3.建立健全在线运维管理办法，定期排查各类仪器运行状况，完整管路管线标识，并建立排查台账；4.及时校准校验等比例采样器等仪器设备，启动超标留样功能并确保数据正常传输；5.加大对第三方在线运营单位管理，及时更换试剂，合理设置量程，严格按技术规范开展日常监测工作，确保设备正常运行；6.严格按照相关要求加强污水处理厂运行监管，强化第三方运维公司内部员工培训，提高员工操作水平。 |
| 整改时间 | 第 1 项与 2023 年 12 月 31 日前完成，第 2 项于 2023 年 6 月 30 日前完成，第 3、4、5、6 项立行立改 |
| 社会监督联系人及电话 | 0972—8322475 |

应对湟水河水质恶化及省市暗访督查整改任务销号情况公示表

| | |
|------------|---|
| 整改任务概述 | 互助县第一污水处理厂 2023 年 1 月手工化验分析数据与在线监测数据相差较大，在线数据显示 1 月进口 COD 平均浓度为 668mg/L，而手工化验数据平均值仅为 120mg/L。 |
| 整改责任单位 | 互助县人民政府 |
| 整改目标 | 强化运营单位人员工培训，提升专业水平，校准在线监测设备，确保监测数据真实、准确，具备参考价值。 |
| 整改措施及成效 | 1.加强对污水处理厂第三方运营单位人员的业务培训，及时校准在线监测设备，确保监测数据真实、准确； 2.强化运营单位实验室内部员工培训，提升专业水平，确保实验室各项数据具备参考价值。 |
| 整改时间 | 立行立改 |
| 社会监督联系人及电话 | 0972—8322475 |

应对湟水河水质恶化及省市暗访督查整改任务销号情况公示表

| | |
|----------------|--|
| 整改任务概述 | 互助县第一污水处理厂 2022 年将 1300 余吨含水率高于 60%的污泥填入县城生活垃圾填埋场。 |
| 整改责任单位 | 互助县人民政府 |
| 整改目标 | 通过政府采购更换污泥脱水设备，联合城管局加强监督管理，要求污水处理厂将污泥处置到含水率低于 60%后填入县城生活垃圾填埋场。 |
| 整改措施及成效 | 1.严格按照污泥处置标准对污泥进行脱水处理，并建立台账； 2.将污泥含水率指标纳入对污水处理厂的考核体系进行考核。 |
| 整改时间 | 2023 年 12 月 31 日前 |
| 社会监督联系人 及电话 | 0972—8322475 |

应对湟水河水质恶化及省市暗访督查整改任务销号情况公示表

| | |
|------------|--|
| 整改任务概述 | 互助县第一污水处理厂台账记录不规范，污泥脱水机 2023 年 1 月有 18 天未运行，台账记录中脱泥处置去向不明，污泥处置联单记录超前填写。 |
| 整改责任单位 | 互助县人民政府 |
| 整改目标 | 建立健全台账记录，规范填写污泥处置联单记录，规范各类运营台账。 |
| 整改措施及成效 | 1.提高管理水平，建立健全日常巡检制度，稳定运行脱泥设施，规范台账记录，做到记录真实、逻辑清晰合理； 2.解决冬季取暖问题，及时清理、维修脱泥设施，确保设备正常运行。 |
| 整改时间 | 立行立改，长期坚持 |
| 社会监督联系人及电话 | 0972—8322475 |

应对湟水河水质恶化及省市暗访督查整改任务销号情况公示表

| | |
|------------|--|
| 整改任务概述 | 互助县第二污水处理厂脱泥车间因温度过低，部分输送带结冰致使机器运行效果不佳，生化池浮泥、浮渣较多，空悬浮鼓风机设备故障。 |
| 整改责任单位 | 互助县人民政府 |
| 整改目标 | 解决冬季取暖问题，更换故障设备，安排专人定期清理生化池浮泥、浮渣，确保脱泥设施平稳运行。 |
| 整改措施及成效 | 1.积极筹措资金，解决冬季取暖问题，确保脱泥设施平稳运行； 2.强化设施日常运行管理，安排专人定期清理生化池浮泥、浮渣； 3.更换故障设备，降低维修成本，提高设施效能。 |
| 整改时间 | 2023年1月31日 |
| 社会监督联系人及电话 | 0972—8322475 |

应对湟水河水质恶化及省市暗访督查整改任务销号情况公示表

| | |
|------------|---|
| 整改任务概述 | 互助县第二污水处理厂在线监测进口站房等比例采样器未使用，核准校验不规范；出口站房等比例采样器未执行超标留样功能，总磷校准量程不符合技术规范要求，化学需氧量、氨氮设备不符合技术规范要求，出口站房标示牌上污染物排放因子信息错位，未及时更换，标准校验标液使用随意。 |
| 整改责任单位 | 互助县人民政府 |
| 整改目标 | 严格按照污水处理厂考核管理办法责令施工单位规范使用等比例采样器、标准校验标液等，确保污水处理设施平稳运行。 |
| 整改措施及成效 | 1.根据水污染源在线监测系统运行技术规范要求更换出口在线监测设备； 2.及时校准校验等比例采样器等仪器设备，启动超标留样功能，确保数据正常传输； 3.及时更换出口站房标示牌，按要求使用合适的标液。 |
| 整改时间 | 立行立改，长期坚持 |
| 社会监督联系人及电话 | 0972—8322475 |

应对湟水河水质恶化及省市暗访督查整改任务销号情况公示表

| | |
|------------|--|
| 整改任务概述 | 互助县第二污水处理厂台账记录不规范，污泥、运行、加药等台账记录设置不符合实际，无法直观反映运行情况 |
| 整改责任单位 | 互助县人民政府 |
| 整改目标 | 合理设置台账，建立健全各类运行记录台账，确保台账记录直观反映运行情况。 |
| 整改措施及成效 | 建立健全日常巡检制度，加强对设施运行台账管理，做到记录真实、逻辑清晰合理，确保台账记录真实反映设施运行情况。 |
| 整改时间 | 立行立改，长期坚持 |
| 社会监督联系人及电话 | 0972—8322475 |